



Important : version du lecteur

Le lecteur DVD 2200 Dual est fabriqué avec 2 blocs optique différents.

Avant de télécharger la mise à jour il est impératif de déterminer la version de bloc optique utilisé.

Procédure:

- Ouvrir le lecteur DVD en dévissant le capot
- Déterminer le type de bloc optique utilisé



La sérigraphie sous la mémoire flash permet de déterminer le type de bloc optique

Si indiqué MT1389_KMH280 le lecteur est équipé d'un bloc optique Sony KHM 280
Télécharger le fichier DVD2200-KMH280

Si indiqué MT1389_KMH310 le lecteur est équipé d'un bloc optique Sony KHM 310
Télécharger le fichier DVD2200-KMH310

En cas d'installation d'un fichier de mise à jour non conforme, les DVD et CD ne sont plus reconnus.

En cas d'erreur de fichier une remise à niveau ne peut plus être faite par CD-ROM.

La mise à niveau d'un lecteur mis à jour par un mauvais firmware ne peut se faire qu'en atelier SAV.

Le lecteur DVD doit obligatoirement être en Zone 2.



Affichage des versions :

Procédure:

- Allumer le lecteur de DVD
- Appuyer sur la touche OPEN pour ouvrir le tiroir
- Appuyer sur la touche SETUP de la télécommande
- Appuyer successivement sur les touches de la télécommande pour entrer le code **1379**
- Les versions sont alors affichées à l'écran suivies du code zone du lecteur :



Code version du firmware : correspond aux deux derniers chiffres du champ Version

Zone région 2 : correspond à Region Code 2